

Zeitschrift: Monuments vaudois. Hors-série
Herausgeber: Association Edimento - pour le patrimoine
Band: 2 (2021)

Anhang: Annexe : planche C1-C8

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 01.06.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



C2 PATHOLOGIES DES FAÇADES SUD ET EST



C2 Pathologies des façades sud et est : la façade est, plutôt abritée de la pluie, est impactée par la présence d'anciennes croûtes noires.

C3 PATHOLOGIES DES FAÇADES NORD ET OUEST



C3 Pathologies des façades nord et ouest : la façade ouest est particulièrement atteinte par les colonisations biologiques, à cause de la direction des vents provenant du nord-ouest.

C4 INVENTAIRE DES LARMIERS



- corniches
- chaperons
- larmiers chanfreinés
- retraites talutées
- appuis talutés
- glacis à larmier
- larmiers tournants

01

état au 2021.05.31
échelle 1:300 A3
sur la base du relevé Archéotech

AMSLER DOM architectes associés
Galerie St-François, CH-1003 Lausanne

C5 INVENTAIRE DES DYSFONCTIONNEMENTS



	occurrences :
dysfonctionnement 1	- 19 9,5%
dysfonctionnement 2	- 108 53%
dysfonctionnement 3	- 42 21%
dysfonctionnement 4	- 13 6,5%
dysfonctionnement 5	- 21 10%




- intervention avec la pierre
- intervention avec la ferblanterie

03

C6 Élévation sud avec inventaire des interventions proposées pour la résolution des dysfonctionnements. Ces interventions sont ici répertoriées en deux catégories: les solutions par la pierre et celles par la ferblanterie (Amsler Dom arch. sur base Archéotech, 2020).

état au 2021.05.31
échelle 1:300 A3
sur la base du relevé Archéotech

AMSLER DOM architectes associés
Galerie St-François, CH-1003 Lausanne

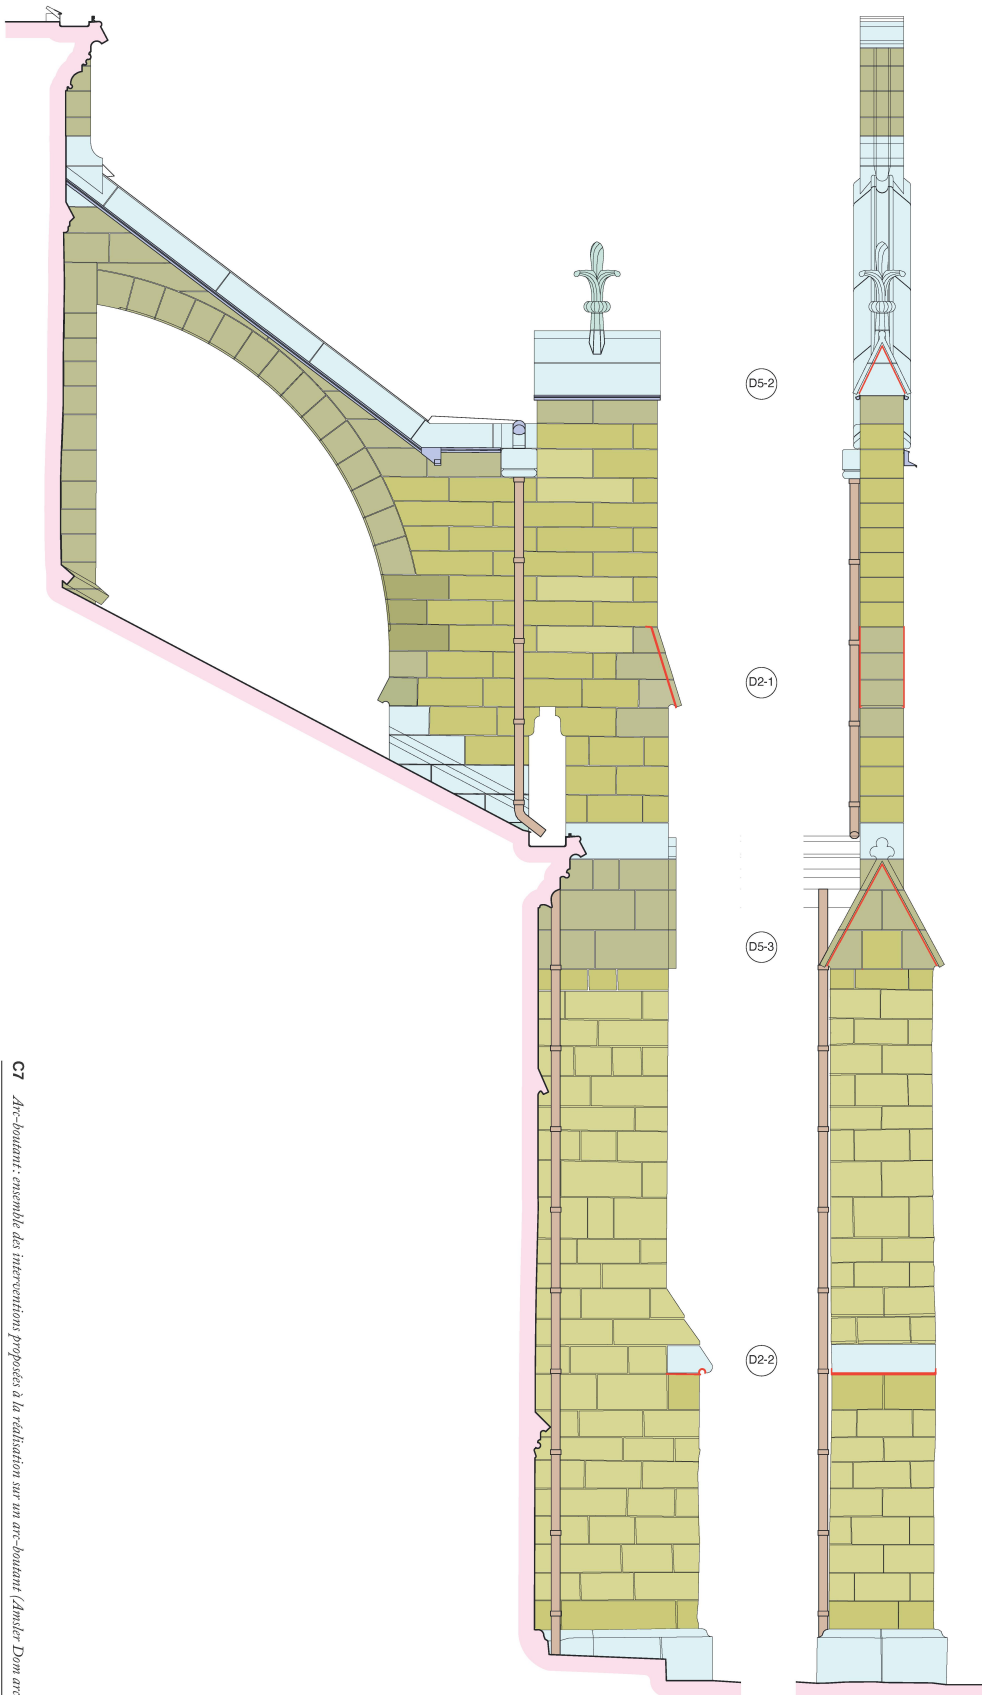


- Calcaire conservé
- Grès tendre
- Grès dur
- Descente d'eau Violet-Le-Duc
- Ferblanterie existante
- Insertion ferblanterie
- Assises renouvelées ou retouchées

Dysfonctionnements

- D5-1 : défaut de renvoi du chaperon de l'arc
- D5-2 : défaut de renvoi du chaperon de culée
- D5-3 : défaut de renvoi du chaperon du contrefort
- D2-1 : bavures latérales de la retraite talutée
- D2-2 : bavures latérales de la retraite talutée

Propositions

- D5-1 : maintien du chéneau actuel
- D5-2 : façon d'une mouchette dans le cavet rampant
- D5-3 : insertion d'une coulisse dans le joint d'assise + façon d'une mouchette dans le cavet rampant
- D2-1 : insertion d'une coulisse latérale rampante, discrète et parfaitement efficace
- D2-2 : insertion d'une coulisse dans le joint d'assise + insertion d'une garniture en ferblanterie dans le cavet

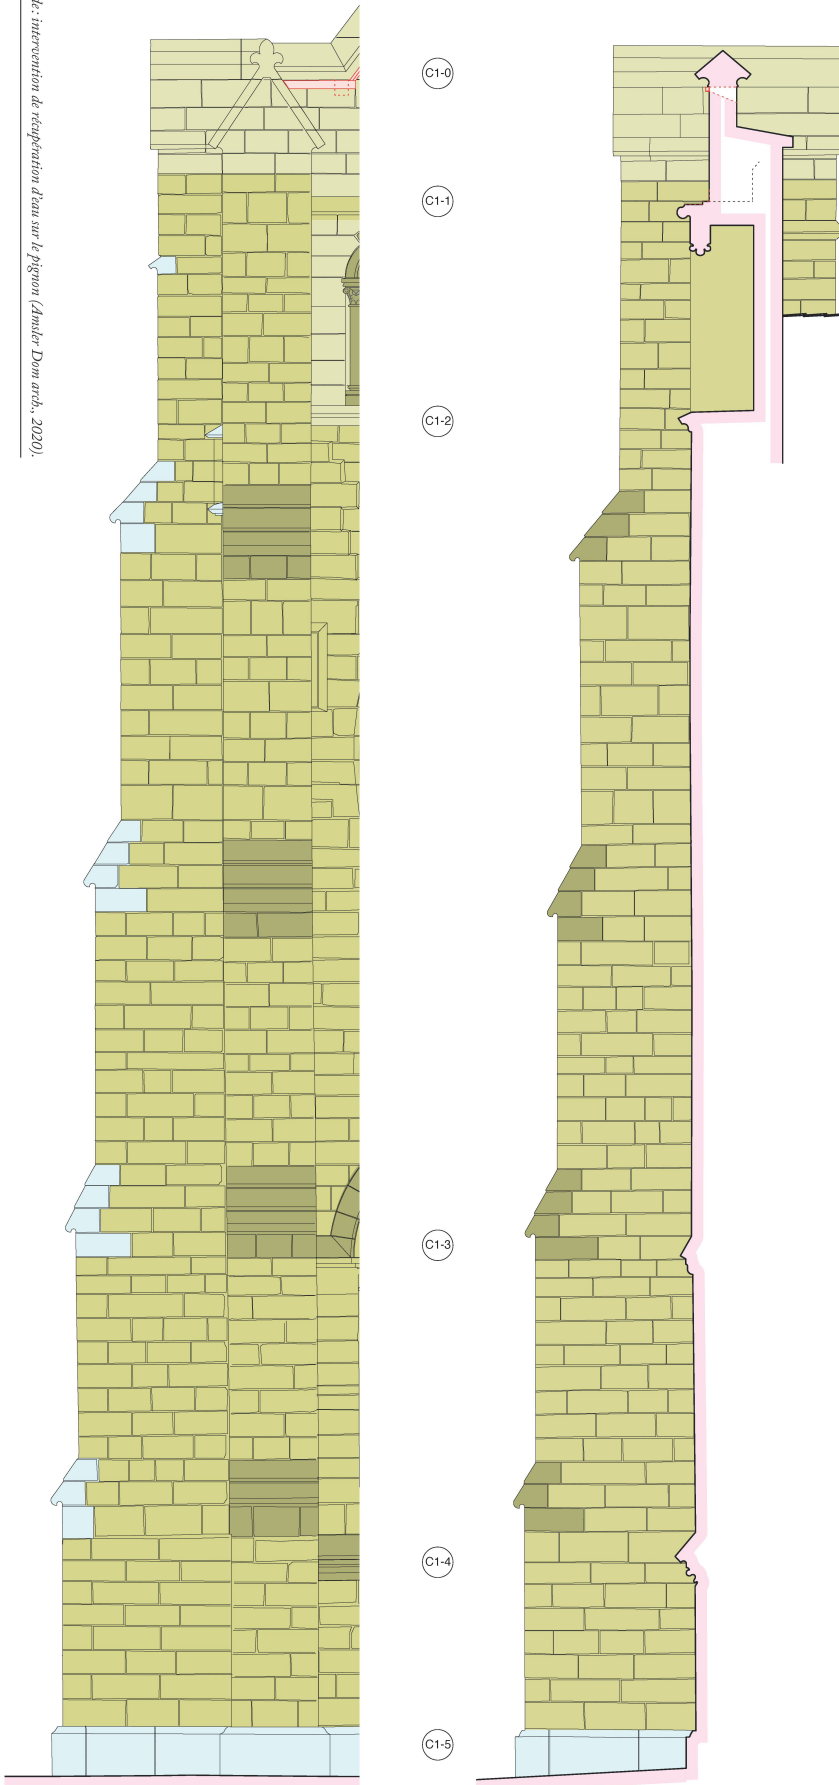

- Calcaire conservé
- Grès tendre
- Grès dur
- Descente d'eau Violet-Le-Duc
- Ferblanterie existante
- Insertion ferblanterie
- Assises renouvelées ou retouchées

Dysfonctionnements

D2-1 : rejaillissement sur les façades adjacentes

C1-1 : cascade de larmier en lamier

C1-2 : cascade sur le socle en calcaire

Solutions par la stéréotomie

D2-1 : -

C1-1 : augmentation de la saillie de la corniche sommitale

C1-2 : abaissement de la doucine

Solutions par la ferblanterie

D2-1 : récolte de l'eau au pied du chaperon et renvoi sur la toiture arrière du croisillon sud

C1-1 : -

C1-2 : -

Proposition

D2-1 : récolte de l'eau au pied du chaperon et renvoi sur la toiture arrière du croisillon sud

C1-1 : augmentation de la saillie de la corniche sommitale

C1-2 : pas d'intervention : acceptation de la cascade

