

Zeitschrift: Mitteilungen über Textilindustrie : schweizerische Fachschrift für die gesamte Textilindustrie

Herausgeber: Verein Ehemaliger Textilfachschüler Zürich und Angehöriger der Textilindustrie

Band: 70 (1963)

Heft: 7

Rubrik: Spinnerei, Weberei

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation


L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 12.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

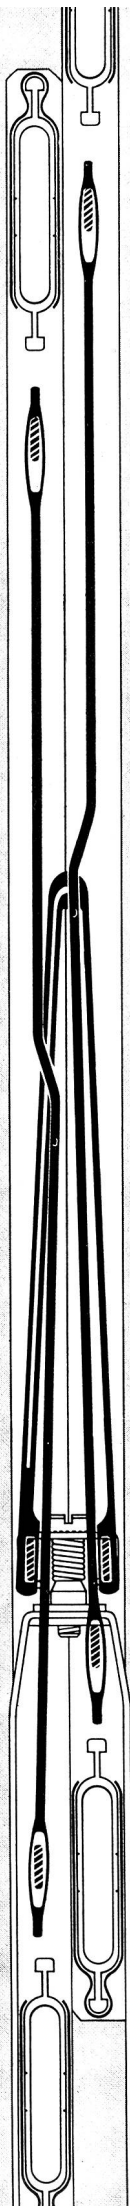

Spinnerei, Weberei

Dreher weben — die Steherschaffwippe

W. Münch, c/o Grob & Co. AG, Horgen

(V. Teil)


Der Dreher, bzw. die beiden Hebeschäfte, die Drehergrund- und Steherschäfte werden durch Fachbildervorrichtungen, d. h. Schaffmaschinen oder Trittvorrichtungen gesteuert. Bei den Schaffmaschinen wird zwischen Offenfach- und Geschlossenfach-Schaffmaschinen unterschieden. Die Offenfach-Schaffmaschinen und die Trittvorrichtungen weisen in der Regel eine gleichartige Schaffbewegung auf; nur diejenigen Webschäfte, die gehoben oder gesenkt werden, erreichen beim Fachwechsel das Mittelfach, indessen die übrigen Schäfte im Hoch- oder Tieffach verbleiben.

Die drei schematischen Darstellungen (Fig. I, II und III) und das Schaffbewegungs-Diagramm einer Doppelhub-Offenfach-Exzenter-Schaffmaschine der Gebrüder Stäubli & Co. (Fig. IV) stellen den Fachwechsel einer zweifädigen Drehergruppe mit einem Dreher 1 und einem Steher 2 dar. Das Webgeschirr umfaßt einen Dreher mit Aug-Dreherlitzen 1.1, einen Drehergrundschaft 2.1 und einen Steherschaff 3.2. Beim unmittelbaren Wechsel vom Dreher-Offenfach (Fig. I) in das Dreher-Kreuzfach (Fig. III) wird die mit der Hebelitze 1.1b tiefgehende Halblitze 1.1c im Mittelfach (Fig. II) von der hochgehenden Hebelitze 1.1a übernommen. Die Halblitze 1.1c mit dem Dreher 1 senkt sich folglich nur in das Mittelfach. Der Drehergrundschaft 2.1 geht ins Tieffach. Der Steherschaff 3.2 hingegen bleibt im Dreher-Offenfach (Fig. I) und im Dreher-Kreuzfach (Fig. III) tief. Damit nun die Halblitze 1.1c mit dem Dreher 1 unter dem Steher 2 hindurch vom Offenfach auf den nächstfolgenden Schuß in das Kreuzfach wechseln kann, muß während des Fachwechsels der Steherschaff kurz ins Mittelfach angehoben werden. Um dieses Anheben oder Wippen des Steherschaffes 3.2 zu erreichen, können die Doppelhub-Offenfach-Schaffmaschinen zusätzlich mit einer Wipp- oder Drehvorrichtung ausgerüstet werden. Bei Webstühlen mit Trittvorrichtung ist auf der Schlagwelle ein Doppelhub-Exzenter oder am Ende der Kurbelwelle eine Kurbel anzubringen, die durch eine Hebelübertragung beim Fachwechsel den Steherschaff wippt. Die Wippvorrichtung soll derart eingestellt werden, daß sie den Steher 2 ca. 10 mm, bei größeren Kettgarnen entsprechend mehr, über die Halblitze 1.1c anhebt (Fig. II).

Im Gegensatz zu den vorstehend beschriebenen, zwischen den Schüssen wechselnden Dreher ist für unter einem oder mehreren Schüssen wechselnde Dreher keine Steherschaffwippe erforderlich. Wenn nämlich der Dreher beim Wechsel vom Offen- ins Kreuzfach oder umgekehrt zumindest unter einem Schuß bindet, so gehen beide Hebelitzen und somit die Halblitze mit dem Dreher ins Tieffach. Erst nachdem ein oder mehrere Schüsse eingetragen worden sind, wird die Halblitze durch die eine oder andere Hebelitze aus dem Tieffach wiederum ins Offen- oder Kreuzfach gehoben. Derart kann der Dreher ohne weiteres unter dem möglicherweise im Tieffach verbleibenden Steher hindurch auf die andere Seite wechseln.

Auch zwischen den Schüssen wechselnde Dreher können unter bestimmten Voraussetzungen ohne Steherschaffwippe gewoben werden. Die Drehergruppe muß zwei (oder mehr) unterschiedlich bindende Steher umfassen. Jedemal wenn der Dreher vom Offen- ins Kreuzfach oder vom Kreuz- ins Offenfach wechselt, muß der eine Steher gehoben und der andere gesenkt werden. Dreher sowie die zwei (oder mehr) Steher treffen sich alsdann beim Fachwechsel im Mittelfach. Bei der Einstellung des Webgeschirres ist zu beachten, daß im Mittelfach die Steher ca. 10 mm über der Halblitze verlaufen.

Die vorbeschriebenen Möglichkeiten, ohne Steherschaffwippe weben zu können, lassen sich mit Aug-, Schlitz-

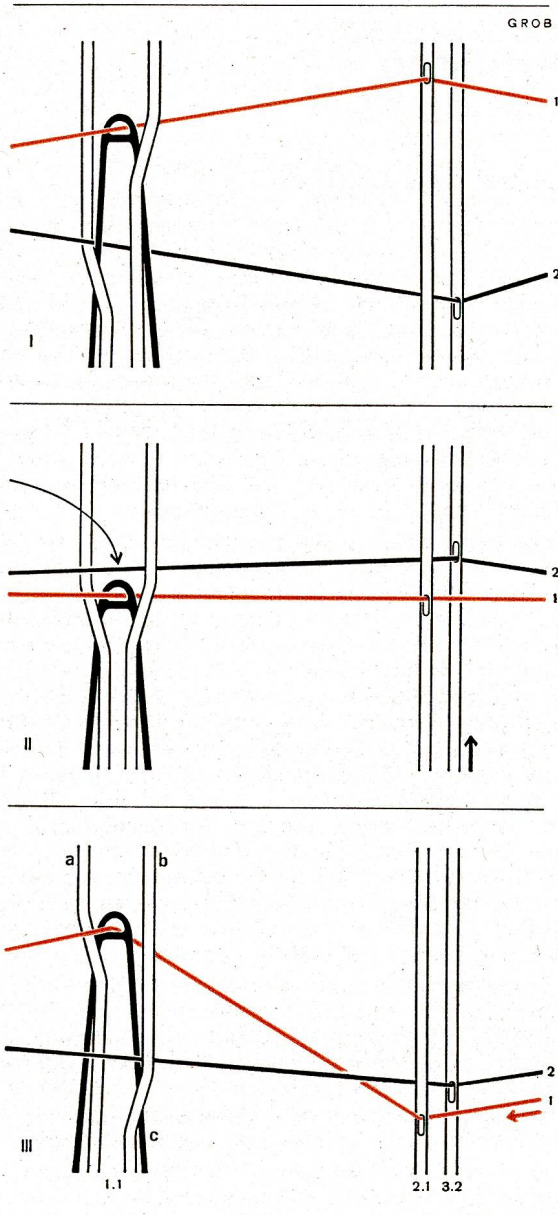

oder Doppelschlitz-Dreherlizen anwenden. Bei Drehergeweben mit nur einem Dreher und einem Steher pro Drehergruppe, welche mit Aug-Dreherlizen gewoben werden, besteht eine dritte Möglichkeit, ohne Steherschaftwippe auszukommen. Der Steher wird anstatt in eine Litze des Steherschaftes ebenfalls in eine Aug-Dreherlitze eingezogen. Diese ist jedoch kopfstehend angeordnet und auf einem zweiten, zusätzlichen Dreherschaft aufgereiht, dessen Halbschaft infolgedessen ähnlich wie bei den Tief-fachdrehern durch die Hebelitzen nach unten gezogen wird. Beim Wechsel vom Offen- ins Kreuzfach und umgekehrt, auch wenn er zwischen den Schüssen erfolgt, gehen beide Halblitzen ins Mittelfach und der Dreher kann ungehindert unter dem Steher hindurch auf die andere Seite wechseln.

Die Geschlossenfach-Schaftmaschinen erfordern keine Steherschaftwippe, weil bei jedem Fachwechsel alle Schäfte in das Mittelfach gehen, wobei die Steherschäfte, wie erwähnt, höher einzustellen sind.

Fig. I, II und III

Anordnung des Drehergeschirres mit in eine Aug-Dreherlitze 1.1 und in eine Drehergrundlitze 2.1 eingezogenem Dreher 1 und in eine Litze des Steherschaftes 3.2 eingezogenem Steher 2.

I — Dreher-Offenfach: Der Dreher 1 ist im Offenfach, der Steher 2 im Tief-fach.

II — Dreher-Mittelfach: Die Halblitze 1.1c mit dem Dreher 1 befindet sich im Mittelfach und der Steher 2 wird durch die Steherschaftwippe ins Mittelfach gehoben.

III — Dreher-Kreuzfach: Beim nächsten Schuß ist der Dreher 1 im Kreuzfach, der Steher 2 wiederum im Tief-fach.

Fig. IV


Schaftbewegungs-Diagramm einer Doppelhub-Offenfach-Exzenter-Schaftmaschine der Gebrüder Stäubli & Co. mit Drehervorrichtung bzw. Wippe für den Steherschaft.

1.1 Dreherschaft

- a vordere Hebelitze bzw. Hebeschaft
- b hintere Hebelitze bzw. Hebeschaft
- c Halblitze bzw. Halbschaft

2.1 Drehergrundschaft

- 3.2 Steherschaft

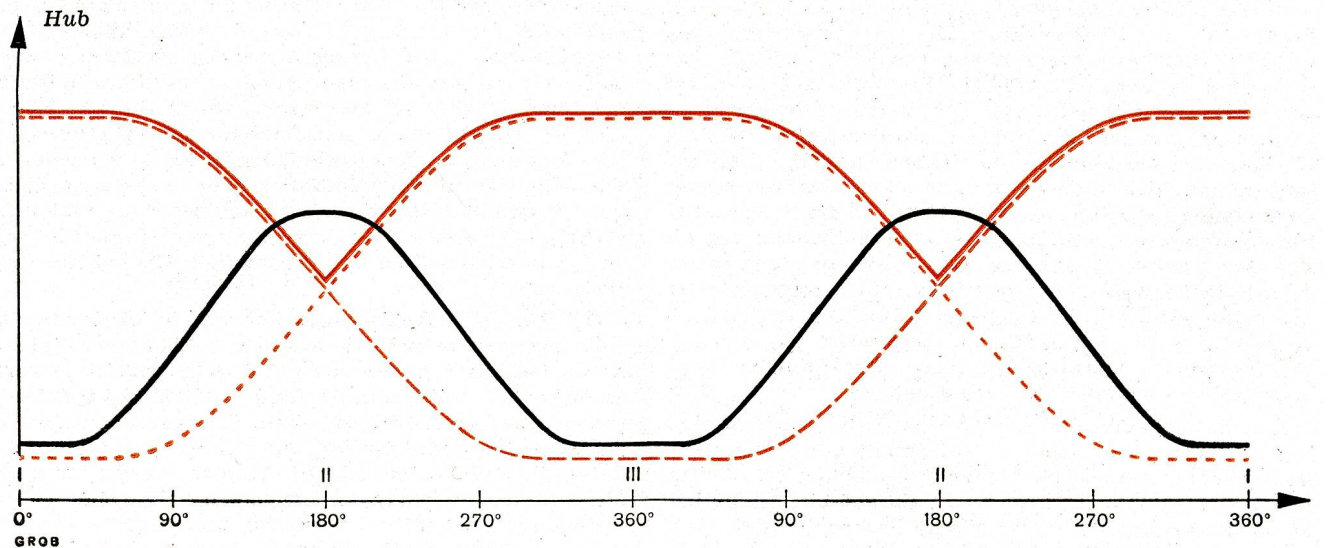

Kurbelwellen-Umdrehung